

#18 - #10 AWG**GTSR™**

Direct Bury Grease Tube with Strain Relief with Yellow Nut

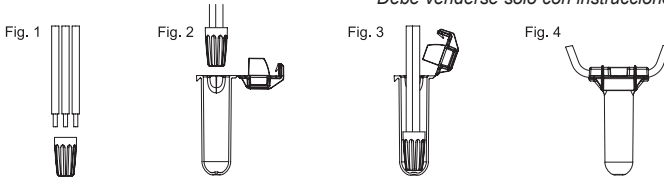
Tubo para grasa para conexiones subterráneas directas con descarga de presión (GTSR) con tuerca amarilla

**PETROLEUM SEALANT TEMPERATURE:** -29°F to 250°F**APPLICATION:** Use up to 50V max. For use with solid and/or stranded wire combinations. Suitable for all direct bury and low voltage wire splices. Copper to Copper only (not for Aluminum).**TEMPERATURA DEL SELLADOR DE PETRÓLEO:** -1.7 °C a 121 °C**APLICACIÓN:** Utilice un máximo de 50 V. Para uso con combinaciones de cable sólidas o tranzadas. Apto para todas las conexiones subterráneas directas y empalmes de cables de bajo voltaje. Solo de cobre a cobre (no para aluminio).**INSTALLATION INSTRUCTIONS:****IMPORTANT:** Turn off power before installing or removing connector. Product to be used in accordance with local and national codes.

1. Strip wires 7/16" (11.1mm).
2. Align frayed strands or conductors.
3. Hold stripped wires together with ends even (lead stranded wires slightly); pre-twisting unnecessary.
4. Push wires firmly into connector; screw on. Fig. 1
5. Insert the splice to the bottom of the sealant filled tube. Fig. 2
6. Position wires into wire channels Fig. 3
7. Wipe any sealant around opening and conductors. Fig. 4
8. Close lid ensuring latch is secured.

*To be sold only with installation instructions.***INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:****IMPORTANTE:** Apague la alimentación antes de instalar o retirar el conector. Este producto se debe usar conforme a los códigos locales y nacionales.

1. Pele los cables de 7/16" (11.1 mm).
2. Alinee todas las trenzas o conductores deshilachados.
3. Sostenga los alambres pelados con sus extremos parejos. (Guíe levemente los alambres trenzados): No es necesario torcerlo previamente.
4. Coloque los cables dentro del conector y atornille hasta que queden apretados. Fig. 1
5. Inserte el empalme en el fondo del tubo lleno de sellador. Fig. 2
6. Coloque los cables en los canales para cables. Fig. 3
7. Limpie cualquier rastro de sellador alrededor de la abertura y los conductores y cierre la tapa. Fig. 4
8. La tapa cercana que asegura el cierre se asegura.

Debe venderse solo con instrucciones de instalación.**Selected 50V Wire Combinations for GTSR**

Combinaciones seleccionadas de cables de 50 V para el tubo GTSR

2 - 6 #16 Solid or Stranded
4 #14 Solid or Stranded2 - 6 #18 Solid or Stranded
2 #14 and 1 #12 Solid or Stranded3 #12 Solid or Stranded
2 #16 and 2 #14 Solid or Stranded

This product is guaranteed against faulty materials or workmanship for a period of one year from date of purchase. Contact factory for full warranty information.

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Contacte a la fábrica para obtener información completa sobre la garantía.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov